

TECHNISCHE INFORMATION
Motorrad

Nr. TI-05/02-250

Modell: VFR800FIW/X/Y/1	Typ: RC46	Thema: Lichtmaschinenregler defekt
-----------------------------------	---------------------	----------------------------------------------

Beschreibung:

Das Motorrad läßt sich nicht starten. Der Ladezustand der Batterie ist zu gering.

Ursache:

Fehlerhafter Lichtmaschinenregler. Bei langsamer Fahrt konnte sich der Regler wegen mangelnder Kühlung übermäßig erhitzen und dadurch beschädigt werden. Die Batterie konnte dadurch nicht mehr ausreichend geladen werden.

Abhilfe:

Sollte der oben beschriebene Mangel an einem Fahrzeug auftreten, muß die betroffene Regler-/Gleichrichtereinheit durch eine modifizierte Version ersetzt werden. Die Teilenummer des modifizierten Reglers lautet:

31600-MBG-305 X/Y Modell
31600-MBG-306 Y/1 Modell


Abwicklung:

Wir möchten Sie darüber informieren, daß wir die Garantie für die oben beschriebene Fehlfunktion des Lichtmaschinenreglers um drei Jahre verlängert haben. Die gesamte Garantiezeit beträgt für den Regler somit 5 Jahre. Für den Austausch des Lichtmaschinenreglers vergüten wir Ihnen 0,5 Stunden. Die Abwicklung erfolgt auf dem Garantieweg über unser HOCC System.

Schadencode: 022 / 067
Jobnummer: 31600MBG
Schadenverursachendes Bauteil 31600-MBG-003

Mit freundlichen Grüßen,

Honda Motor Europe (North) GmbH
- Kundendienst/Motorrad -

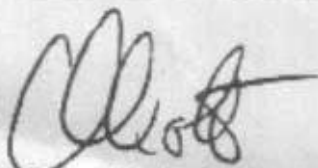

Manfred Kolb
(Technische Leitung)



Peter Volkmann
(Qualitätsbeobachtung)

Geschäftsleitung	Betriebsleitung	Werkstatteleitung	KD-Annahme	Garantiesachbearbeiter	Teilelager